


ВАЖНО : ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА

PREXISOP30

ЛАЗЕРНО ИЗМЕРВАНЕ НА РАЗСТОЯНИЕ



Disto M3i Technology
by Leica Geosystems

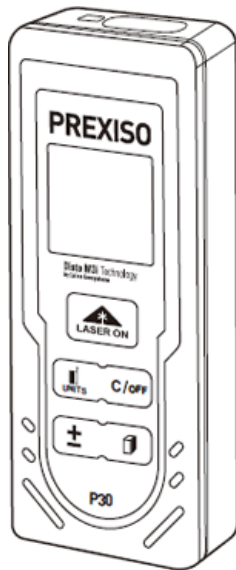

Въпроси, проблеми, липсващи части?

Преди връщането на вашия търговец, обадете се на нашия отдел клиентски сервиз

Съдържание

Настройване на устройството.....	2
Преглед.....	2
Дисплей	2
Поставяне на батерии.....	2
Операции	3
Превключване вкл./изкл.....	3
Настройки	3
Промяна на референцията на измерване	3
Функции на измерване	4
Измерване на единични разстояния	4
Постоянно измерване	4
Площ.....	4
Обем	5
Питагор(2-точка).....	5
Питагор(3-точка).....	6
Изчистване	6
Добавяне/Премахване	6
Технически данни	7
Кодове на съобщения	7
Грижа	7
Изхвърляне	7
Гаранция.....	7

Инструкции за безопасност.....	8
Използвани символи	8
Разрешена употреба	8
Забранена употреба.....	8
Опасности при употреба	8
Лимит на употреба	8
Области на отговорност.....	9
Електромагнитна съвместимост (ЕМС).....	9
FCC потвърждение (приложимо в САЩ).....	9
Лазерна квалификация	10
Етиктиране	10


BG Настройка на инструмента Преглед

Инструкциите за безопасност и ръководството за потребителя трябва да се прочетат внимателно, преди да се използва за първи път. Лицето, отговорно за продукта, трябва да гарантира, че всички потребители разбират тези указания и се придържат към тях.




Дисплей

Батерия

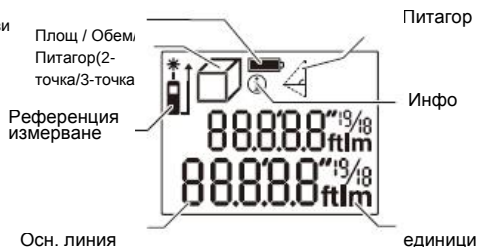


Поставяне батерии

Смяна батерии, когато символа е празен

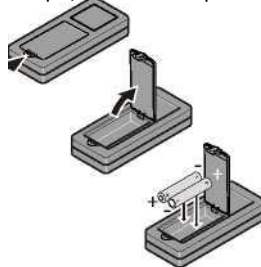

Change batteries when battery symbol is empty.



Операции Вкл./Изкл.



Ако никой бутон не е натиснат за 120 сек., устройството се изкл. автоматично

Ако иконата за информация се появи с номер, спазвайте указанията в секция "Кодове за съобщения". Пример:




Настройка



Превключете между следните единици:


- | | |
|------------|--|
| 0.000 м | 1. схема: Измерванията по подразбиране за системата започват отдолу като референтна точка. |
| 0'00" 1/16 | 2. схема Натиснете клавиш за да смените референцията на измерване нагоре. |
| 0 1/16 in | 3. схема Измерването и системата възстановени до начална настройка |
| 0.00 ft | |

Промяна на референцията на измерване

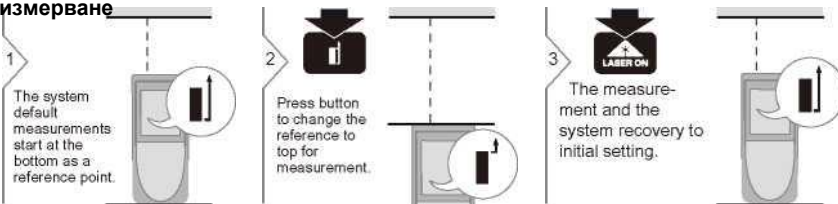


EN Measuring Functions

Measuring single distance

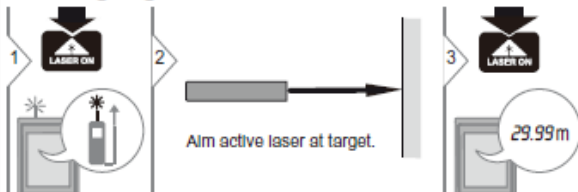


i Target surfaces: Measuring errors can occur when measuring to colourless liquids, glass, styrofoam or semi-permeable surfaces or when aiming at high gloss surfaces. Against dark surfaces the measuring time increases.

Continuous measuring

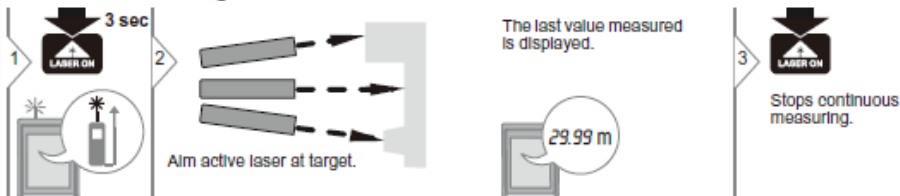

Area

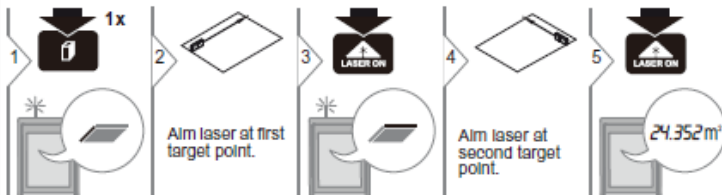

i The result is shown in the main line and the measured distance above.

СТР. 4 ФУНКЦИИ НА ИЗМЕРВАНЕ

Измерване на единични разстояния

1. ред

- | | | |
|---------|---------------------------------------|--|
| 1 Схема | 2. Насочете активния лазер към целта. | 3. Целеви повърхности: При измерване на безцветни течности стъкла, стиропор или полупропускливи повърхности или при насочване към силно гланцови повърхности, могат да възникнат грешки при измерването. Спрямо тъмни повърхности времето на измерване се увеличава. |
|---------|---------------------------------------|--|

ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ИЗМЕРВАНЕ

2 РЕД

- | | | | |
|----------|-----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Схема | 2. Насочете активния лазер. | Показва се последната стойност на измерване | 3. Спиране на продълж. Измерване |
|----------|-----------------------------|---|----------------------------------|


ПЛОЩ

3 РЕД

- | | | | |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
| 1. Схема | 2. Насочете лазера към първа цел. | 3. Схема | 4. Насочете лазера към втора точка на измерване |
|----------|-----------------------------------|----------|---|
5. Резултатът е показан в основната линия и отгоре измереното разстояние.

Функции на измерване


Обем

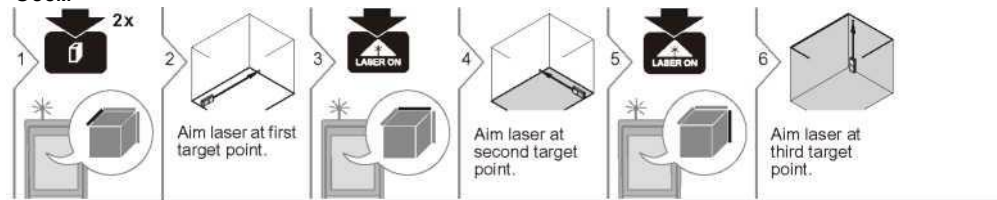


Насочете лазера към първа цел.


Насочете лазера към втората цел.

Насочете към трета цел.

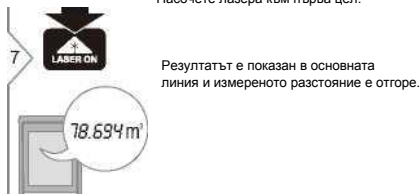

Питагор(2-точка)

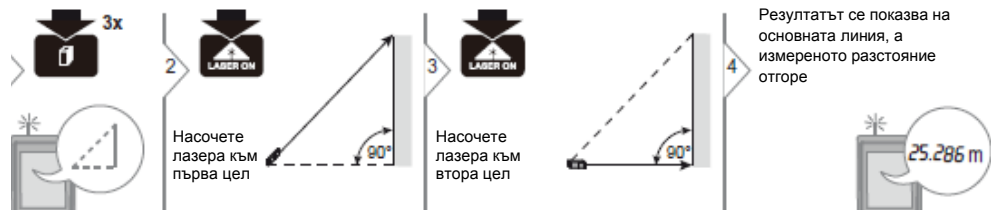

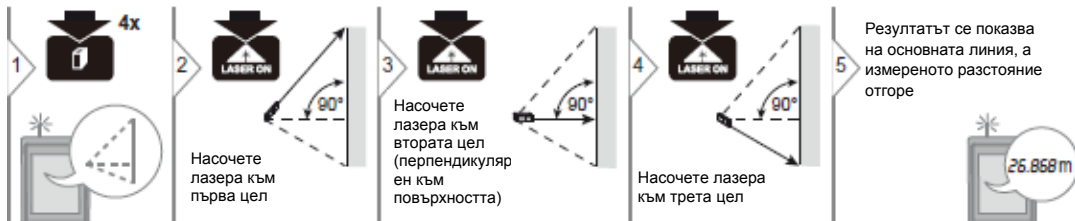

Изчистване

Натиснете бутона за да отмените последната функция



Добавяне/Премахване



Технически данни

Общи	
Обхват	21 cm - 30 m 8" - 135'
Точност на измерване*	± 3 mm ± 1/8"
Показва се най-малката единица	1 mm 1/16 in
Лазерен клас	2
Вид лазер	635 nm, < 1 mW
Автоматично изключване	след 120 сек.
Продължително измерване	Да
Размери (H x D x W)	115 x 43.5 x 24.7 mm 4.52 x 1.71 x 0.97 in
Трайност на батерията (2 x AAA)	до 3000 измервания
Тегло (без батерии)	80.5 g / 2.84 oz
Температурен обхват:	
- съхранение	-25 до 70 °C -13 to 158 °F
- експлоатация	0 до 40 °C 32 до 104 °F

* Типичната неопределеност на измерването от ± 3 mm е валидна за измервания върху бели, дифузивни, отразяващи цели до 5 m при ниска околна светлина и умерени температури. При разстояния по-големи от 5 m, неопределеността на измерването може допълнително да се увеличи с 0,1 mm / m. При неблагоприятни условия (като ярка слънчева светлина, цели с лоша отразяваща способност или високи или ниски температури) нестабилността на измерването може допълнително да се увеличи до ± 4 mm при разстояния под 5 m и допълнително приблизително с 0,15 mm / m за разстояния по-големи от 5 m.

Грижа

- ◆ Почиствайте уреда с влажна, мека кърпа
- ◆ Никога не потапяйте устройството във вода.
- ◆ Никога не използвайте агресивни почистващи препарати или разтворители.

Кодове съобщения

Ако съобщението Грешка не излезне след многократно включване на устройството, свържете се с дистрибутора.

Ако съобщението InFo се появи с номер, натиснете бутона Clear и спазвайте следните инструкции:

No.	Причина	Корекция
252	Температурата е твърде висока	Охладете уреда
253	Температурата е твърде	Затоплете уреда
255	Полученият сигнал е твърде слаб, времето за измерване е твърде дълго	Променете целевата повърхност (например бяла хартия)
257	Твърде много светлина на заден план	Засенчете насочващата повърхност
---	Измерването е извън обхвата на измерване	Коригирайте обхвата.

Изхвърляне

Внимание

Плоските батерии не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Грижете се за околната среда и ги отнесете до събирателните пунктове, които са предвидени в съответствие с националните или местните разпоредби.

Продуктът не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци.

Изхвърлете продукта по подходящ начин в съответствие с националното законодателство, което е в сила във вашата страна.

Придържайте се към националните и специфичните за страната разпоредби.

Специфичното третиране на продукта и управлението на отпадъците могат да бъдат изтеглени от нашата страница.

Гаранция

Prexio P30 има гаранция от 1 година. За повече информация се свържете с вашия търговец.

Подлежи на промяна (чертежи, описания и технически данни)

Safety Instructions

Инструкции за безопасност

Лицето, отговорно за уреда, трябва да гарантира, че всички потребители разбират тези указания и се придържат към тях.

Използвани символи

Използваните символи имат следните значения:

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва потенциално опасна ситуация или непреднамерено използване, което, ако не бъде избегнато, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

! ВНИМАНИЕ

Показва потенциално опасна ситуация или непреднамерено използване, което, ако не бъде избегнато, може да доведе до леки наранявания и / или значителни материални, финансови и екологични щети.

Важни параграфи, които трябва да се спазват на практика, тъй като те дават възможност продуктът да бъде използван по технически и коректен начин. Разрешена употреба

- ♦ Измерване на разстояния

Забранена употреба

- ♦ Използване на продукта без инструкции
- ♦ Използване извън установените граници
- ♦ Деактивиране на системите за безопасност и премахване на обяснителни и етикети за

- опасност
- ♦ Отваряне на оборудването с помощта на инструменти (отвертки и др.)
- ♦ Извършване на модификация или преобразуване на продукта
- ♦ Използване на аксесоари от други производители без изрично одобрение
- ♦ Умишлено заслепяване на трети лица също на тъмно
- ♦ Неадекватни предпазни мерки на географския район (например при измерване на пътища, строителни площадки и т.н.)
- ♦ Преднамерено или безотговорно поведение на скеле при използване на стълби, когато се измерва близо до машини, които работят или са близо до части от машини или инсталации, които са незащитени
- ♦ Насочване директно към слънцето

Опасности в употребата

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимавайте за грешни измервания, ако уредът е дефектен или е изпуснат или е бил използван неправилно или е модифициран. Извършвайте периодични тестови измервания. Особено след като инструментът е бил подложен на необичайна употреба, както и преди, по време и след важни измервания.

! ВНИМАНИЕ

Никога не се опитвайте да ремонтирате продукта сами. В случай на повреда свържете се с местен дилър.

! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Промени или модификации, които не са изрично одобрени, могат да анулират правото на потребителя да експлоатира оборудването. Ограничения за употреба

Виж раздел "Технически данни".

Устройството е предназначено за използване в места, постоянно обитавани от хора. Не използвайте продукта в зони с опасност от експлозия или в агресивна среда.

Safety Instructions **Инструкции за безопасност**

EN

Области на отговорност: **Отговорности на лицето, което отговаря за инструмента:**

- ♦ Да разбере инструкциите за безопасност на продукта и инструкциите в Ръководството за потребителя.
- ♦ Да познава местните правила за безопасност, свързани с предотвратяването на злополуки.
- ♦ Винаги да предотвратява достъпа до продукта от неоторизиран персонал.

Електромагнитна съвместимост (ЕМС) **! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Устройството отговаря на най-строгите изисквания на съответните стандарти и разпоредби.

Въпреки това, възможността за причиняване на намеса в други устройства не може да бъде напълно изключена

FCC потвърждение (приложимо в САЩ)

Това оборудване е тествано и е установено, че отговаря на ограниченията за цифрово устройство клас В, съгласно част 15 от Правилата на FCC. Тези ограничения са предназначени да осигурят разумна защита срещу вредни смущения в жилищни инсталации. Това оборудване генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и, ако не е инсталирано и използвано в съответствие с инструкциите, може да причини вредни смущения в радиокомуникациите. Въпреки това, няма гаранция, че няма да се появят смущения в дадена инсталация. Ако това оборудване причинява вредни смущения на радио- или телевизионното приемане, което може да се определи, като се изключи и включи оборудването, потребителят се насърчава да се опита да коригира смущенията чрез една или няколко от следните мерки:

- ♦ Преориентирайте или преместете приемната антена.
- ♦ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.
- ♦ Свържете оборудването към контакт, различен от този, към който е свързан приемникът.
- ♦ За помощ потърсете дилър или опитен радио / телевизионен техник.

